

## Radonvorsorgegebiet Wernigerode

Schule/Name	Raum		Geschoss	Messwert	Bemerkungen/Maßnahmen
	Raum-Nr.	Raumbezeichnung			
Sekundarschule Burgbreite		Modelbahnclub	Kellergeschoss	330	Rohrleitungen aus dem Boden/ <i>regelmäßiges Lüften</i>
Sekundarschule "Thomas Müntzer"		Werkstatt	Kellergeschoss	770	Risse im Boden, Rohrleitungen aus dem Bodenbereich/ <i>Sperrung des Bücherkellers und Werkstatt als Arbeitsplatz, Lüften in allen Räumen (täglich)</i>
		Bücherkeller	Kellergeschoss	480	
		Aufenthaltsraum techn. Personal	Kellergeschoss	330	
		Turnhalle		>1700	
Gymnasium Gerhart Hauptmann		Turnhalle J.-S.-Bach-Straße		370	Rohrleitungen im Messraum, wird als Lager genutzt für Reinigungsmaterial/ <i>tägliches Lüften und keine Nutzung als Arbeitsplatz</i>
Gymnasium Stadtfeld	030	Schülerfirma	Kellergeschoss	340	Teppichboden verlegt, keine auffälligen Rohrleitungen zu sehen/ <i>Schülerfirma: tägliches Lüften Gruppenraum R1: Sperrung</i>
	031	R1 Gruppenraum	Kellergeschoss	580	
		Werkstatt Hausmeister	Kellergeschoss	300	
Förderschule Pestalozzi					alter Waschraum, Rohrleitungen im Boden wurden bei Sanierung nicht mit entfernt/ <i>tägliches Querlüften</i>
	027	Essensausgabe	Kellergeschoss	360	Teppichboden verlegt, keine auffälligen Rohrleitungen/ <i>tägliches Lüften und Empfehlung zur Verlegung des Raumes in die anderen Etagen</i>
	003	Schulclub	Kellergeschoss	420	
	008	Maschinenraum	Kellergeschoss	310	Betonboden wurde bei Sanierung nur übermalt (Risse im Boden), mit Gipskarton verkleidete Rohrleitungen aus dem Erdreich/ <i>tägliches Querlüften</i>

## Radonvorsorgegebiet Thale

Schule/Name	Raum		Geschoss	Messwert	Bemerkungen/Maßnahmen
	Raum-Nr.	Raumbezeichnung			
Sekundarschule Thale/Nord					Sanierungsarbeiten in den angrenzenden Räumen, Abtrennung dahin nur durch ein Ausgaberrolo/ <i>Sperrung als Arbeitsplatz + erneute Messung nach Fertigstellung der Bauarbeiten</i>
	01	ehem. Küche	Kellergeschoss	860	
	010	Werkstatt Hausmeister	Kellergeschoss	1000	ein größerer zusammenhängender Raum; Zugang zum Kriechkeller und Rohrleitungen und Risse im Erdboden, keine ausreichende Lüftungsmöglichkeit/ <i>Aufenthaltsraum Hausmeister wurde bereichs in das Erdgeschoss verlagert; Sperrung als Arbeitsplatz</i>
	011	Aufenthaltsraum Hausmeister	Kellergeschoss	>1700	wurde kaum genutzt und entsprechend schlecht belüftet/ <i>tägliches Lüften</i>
		Büroraum links	Erdgeschoss	310	keine Lüftung der Räumlichkeit möglich, Nutzung als Lehrerumkleide/ <i>keine Nutzung als Aufenthalts-/Arbeitsplatz, nur zum umziehen</i>
	Turnhalle	Erdgeschoss	410		
Gymnasium "Am Thie" - Außenstelle Thale	3044	Kunst/Deutsch-Raum	Kellergeschoss	430	keine Auffälligkeiten/ <i>Sperrung als Arbeitsplatz, Verlegung des Raumes in höhere Stockwerke, tägliches Lüften</i>
	Flur 3	Werkstatt Hausmeister	Kellergeschoss	370	kein langer Aufenthalt der Hausmeister, keine Lüftungsmöglichkeit, Rohrleitungen/ <i>kein Aufenthaltsraum, tägliches Lüften</i>
	Flur 1	Archiv/Bücherkeller	Kellergeschoss	420	keine Auffälligkeiten, wird nicht mehr genutzt/ <i>tägliches Lüften, Sperrung als Arbeitsplatz</i>
	Flur 1	Archiv/Bücherkeller	Kellergeschoss	460	
	Flur 1	Klausurraum	Erdgeschoss	350	keine regelmäßige Nutzung, seitdem Klassen 10 bis 12 nicht mehr in Thale beschult werden (sondern in Blankenburg); gelegentliche Nutzung für Klassenarbeiten/ <i>tägliches Lüften</i>

### Radonvorsorgegebiet Oberharz am Brocken

Schule/Name	Raum		Geschoss	Messwert	Bemerkungen/Maßnahmen
	Raum-Nr.	Raumbezeichnung			
Sekundarschule Bodfeld	K13	Klassenraum Religion	Kellergeschoss	790	keine Auffälligkeiten, Nutzung des Raumes nur Mittwochs, keine regelmäßige Lüftung/ <i>tägliches Lüften, Sperrung als Arbeitsplatz/Unterrichtsraum, Verlagerung des Religionsunterrichts in obere Stockwerke</i>
	K15	Speiseraum Schüler/Lehrer	Kellergeschoss	>1700	keine Nutzung der Räumlichkeiten, keine regelmäßige Lüftung/ <i>Sperrung des Raumes als Arbeitsplatz und Aufenthaltsraum, tägliches Lüften</i>

## Radonvorsorgegebiet Harzgerode

Schule/Name	Raum		Geschoss	Messwert	Bemerkungen/Maßnahmen
	Raum-Nr.	Raumbezeichnung			
Gemeinschaftsschule Harzgerode		Vorbereitungsraum Technik	Kellergeschoss	500	Risse und Rohrleitungen im Boden vorhanden/
		Vorbereitungsraum Technik	Kellergeschoss	430	<i>Empfehlung zur Verlagerung des Raumes in obere Etagen, tägliches Lüften</i>
	0.14	Unterrichtsraum Technik	Kellergeschoss	390	
	0.18/1	Hausmeister - Werkstatt & Aufenthaltsraum	Kellergeschoss	>1700	kleine Fenster, Rohrleitungen aus dem Erdreich, Risse im Boden, offene Abflussleitungen/ <i>Sperrung als Arbeitsplatz , tägliches Lüften</i>
	0.18/3	Hausmeister - Lager	Kellergeschoss	350	kleine Fenster, Risse im Boden, offen zur Werkstatt & Aufenthaltsraum HM/ <i>keine dauerhafte Tätigkeit in dem Raum, tägliches Lüften</i>
		Vorbereitungsraum	Erdgeschoss	330	keine Auffälligkeiten/ <i>tägliches Lüften und keine dauerhafte Tätigkeit in dem Raum</i>
	16	Unterrichtsraum Kunst	Erdgeschoss	630	keine Hinweise, darunterliegende Hauswirtschaftsküche wurde vor ein paar Jahren renoviert und dort wurde keine Belastung festgestellt/ <i>Sperrung für den Unterricht und als Arbeitsplatz, tägliches Lüften</i>

## Radonvorsorgegebiet Ilsenburg

Schule/Name	Raum		Geschoss	Messwert	Bemerkungen/Maßnahmen
	Raum-Nr.	Raumbezeichnung			
Sekundarschule Ilsenburg		Mensa	Erdgeschoss	720	Nutzung derzeit als Lagerfläche während der Sanierung der Schule, Rohrleitungen aus dem Bodenbereich/ <i>erneute Messung nach Beendigung der Baumaßnahmen</i>